Atelier/laboratoire/réacteur: Bâtiment 50

## ANNEXE: FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

## DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB)

Description

Référence : CEA/P-SAC/CCSIMN/2025/157 Date : 06/03/2025 Indice : B

INB: 166

Site: FONTENAY AUX ROSES

État de l'installation :	en construction en fonctionnement en arrêt	☐ en <i>CDE</i> ☐ en <i>MAD/DEM</i> ☐ autre :			
Activité de l'installation/atelier lors de l'événement	en exploitation normale en intervention	en maintenance en essais			
Date et heure de l'événement : le 14 février 2025 vers 16h Date et heure de détection : le 14 février 2025 vers 16h					
Libellé de l'événement : Dépassement de la limite en activité autorisée par le chapitre 4 des règles générales de surveillance et d'entretien (RGSE) dans le local 006A1 du bâtiment 50 et contamination vestimentaire d'un salarié intervenant dans ce même bâtiment de l'INB 166					
Cet événement a été initialement déclaré par le courrier CEA/PSAC/CCSIMN/25/137 du 20 février 2025. La présente déclaration fait suite aux échanges lors de l'inspection réactive « inspection suite à événement » de l'ASNR du 26 février 2025 et reclasse l'événement au niveau 1 de l'échelle INES.					
L'événement est-il générique ? :  ui oui		⊠ non			
Si oui : site ou activité concernés :					
		sûreté critère : 3			
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :		radioprotection critère : 3			
		environnement critère :			
Analyse préliminaire					
	Analyse prélimina	aire			
Description de l'événement :	Analyse prélimina	aire			
Préalable : Au bâtiment 50 de l'INB 166	6, le local d'entreposage de f et le local 007D en zone sui	ûts 006A1 est en zone contrôlée jaune « irradiation », veillée bleue, le local de mesure 007A1 est en zone			
Préalable : Au bâtiment 50 de l'INB 166 le local 007C en zone contrôlée verte	6, le local d'entreposage de f et le local 007D en zone sui	ûts 006A1 est en zone contrôlée jaune « irradiation », veillée bleue, le local de mesure 007A1 est en zone			
Préalable : Au bâtiment 50 de l'INB 166 le local 007C en zone contrôlée verte surveillée bleue. En situation normale, l	6, le local d'entreposage de f et le local 007D en zone sur le port du masque n'est pas r	ûts 006A1 est en zone contrôlée jaune « irradiation », veillée bleue, le local de mesure 007A1 est en zone			
Préalable: Au bâtiment 50 de l'INB 166 le local 007C en zone contrôlée verte surveillée bleue. En situation normale, l'Afin de finaliser l'évacuation des déchet sont en cours de réalisation.  Le 13 février 2025, dans le cadre de ce	6, le local d'entreposage de fa et le local 007D en zone sur le port du masque n'est pas r es du local irradiant 006A1 du l es opérations, un conteneur ir ntenu dans un sachet zippé, lu	ûts 006A1 est en zone contrôlée jaune « irradiation », veillée bleue, le local de mesure 007A1 est en zone equis pour l'accès dans ces locaux.  bâtiment 50 de l'INB 166, des caractérisations d'objets nox (longueur 9 cm et diamètre 6 cm) présent dans le ui-même dans un sac 25 L non fermé, a été positionné,			
Préalable: Au bâtiment 50 de l'INB 166 le local 007C en zone contrôlée verte surveillée bleue. En situation normale, l'Afin de finaliser l'évacuation des déchet sont en cours de réalisation.  Le 13 février 2025, dans le cadre de ce local irradiant 006A1 du bâtiment 50, coi toujours ensaché, pour mesure durant l	6, le local d'entreposage de fe et le local 007D en zone sur le port du masque n'est pas re es du local irradiant 006A1 du l es opérations, un conteneur ir ntenu dans un sachet zippé, lu a nuit en spectrométrie gamn e Caractérisation et d'Evacua	ûts 006A1 est en zone contrôlée jaune « irradiation », veillée bleue, le local de mesure 007A1 est en zone equis pour l'accès dans ces locaux.  bâtiment 50 de l'INB 166, des caractérisations d'objets nox (longueur 9 cm et diamètre 6 cm) présent dans le ui-même dans un sac 25 L non fermé, a été positionné, na (local 007A1).  tion des déchets (SCED) réalisant cette opération (en			

A 10 h 36, lorsque ce salarié se contrôle en sortie de zone, une de ses chaussures s'est révélée être contaminée. L'opérateur appelle le Service de Protection contre les Rayonnements et de Surveillance de l'Environnement (SPRE) qui confirme la contamination au niveau du talon de la chaussure droite (65 Bg en alpha). Des mesures complémentaires de

Vers 13h, deux techniciens du SPRE effectuent des contrôles de non contamination dans les vestiaires chauds, sur les chaussures de zone, sur la table de mesure, dans le local 006A1 et sur le chemin emprunté par l'opérateur. Aucune

Vers 14h, ils examinent le conteneur ensaché sur le seuil du local 007D, entre les locaux 007D et 006A1. La mesure extérieure ne montre pas de contamination, un technicien mesure les premiers centimètres de l'intérieur du sac. La mesure

la chaussure par spectrométrie gamma sont réalisées et ne mettent rien en évidence.

contamination n'est décelée. Ils portaient une cotte et un masque lors du contrôle.

du frottis sature l'appareil de mesure (présence importante de contamination sur le frottis).

Au même moment, la balise de mesure de la contamination atmosphérique du local 007C (attenant aux locaux 006A1 et 007D) déclenche son alarme au niveau du seuil 1 (l'exploitation des mesures de la balise révèle une bouffée de contamination de 8,5 Bq/m3). Le technicien referme le sac avec de la tarlatane et il replace rapidement l'objet dans le local irradiant 006A1.

Un technicien du SPRE de renfort vient ensuite contrôler les premiers intervenants du SPRE :

- Une contamination de l'ordre de 1000 Bq est décelée sur la manche gauche de la cotte d'un des techniciens et environ 40 Bq sur le dessus de la chaussure du 2<sup>ème</sup> intervenant.
- Aucune contamination n'est décelée sur leur masque et aucune contamination résiduelle n'est détectée après déshabillage.

Le technicien ayant eu la cotte contaminée est envoyé au médical.

Les intervenants impliqués (trois salariés SPRE et un salarié du SCED) réalisent un kleenex en urgence. Les résultats des mesures Kleenex de ces intervenants ne révèlent pas de contamination. Le technicien SPRE envoyé au médical a fait l'objet d'une anthroporadiométrie dont les résultats se sont avérés négatifs.

L'évènement a très probablement provoqué la dispersion de contamination en zone contrôlée et surveillée dans les locaux 006A1, 007A1, 007C et 007D. L'accès au bâtiment a été immédiatement interdit et pour l'instant aucune mesure n'a été réalisée dans le bâtiment pour vérifier la propreté radiologique des locaux.

Les mesures réalisées les 13 et 14/02/2025 permettent d'estimer l'activité radiologique de l'objet. L'activité radiologique en alpha due au plutonium serait de l'ordre de 1,5 TBq, alors que le chapitre 4 des RGSE du bâtiment 50 indiquent une limite d'activité en alpha par colis de 40 GBq dans le local 006A1.

De plus, le résultat de la mesure en zone sur la tenue de technicien est de 1000 Bq en alpha pour un seuil de déclarabilité fixé par le CEA à 100 Bq en alpha sur tenue vestimentaire dans le courrier MR/DPSN/SSR/2006-107 du 27 avril 2006.

Cet événement a été initialement déclaré par le courrier CEA/PSAC/CCSIMN/25/137 le 20 février 2025.

Le reclassement au niveau 1 de l'échelle INES de l'évènement fait suite aux échanges avec l'ASNR à l'issue de son inspection réactive « inspection suite à événement » du 26 février 2025.

En effet, l'ASNR a souligné la répétitivité du dépassement de la limite d'activité autorisée dans le bâtiment 50 de l'INB166, étant donné l'événement significatif déclaré par le courrier CEA/P-SAC/CCSIMN/2022133 du 28 février 2022 et relatif au dépassement de la limite autorisée par les RGSE dans un local du bâtiment 50 de l'INB 166.

dépassement de la limite autorisée par les RGSE dans un local du bâtiment 50 de l'INB 166.					
Détection de l'événement :	□ action automatique – alarmes □ inspection externe (ASN) □ conduite - constat opérateur □ fortuite - observation □ individuelle hors procédure □ maintenance	essais, contrôles retour d'expérience surveillance, inspection interne réexamen, réévaluation de sûreté autre :			
Origines présumées de l'événement :	□ causes techniques     □ causes humaines     □ causes organisationnelles	agressions externes autre :			
Fonctions de sûreté impactées :	☐ criticité/réactivité ☐ confinement ☐ refroidissement	fonctions supports perte ou découverte de source radioactive autre :			
Conséquences sur les personnes : 🖾 aucune 📄 évacuation sanitaire 💢 blessure 🖂 contamination radiologique 🖂 contamination chimique 🖂 contamination microbiologique.					
Conséquences réelles :					
- Contamination externe d'une partie des tenues de zones (cotte ou chaussures)					
- Contamination très probable des locaux 006A1, 007A1, 007C et 007D (à caractériser)					
Conséquences potentielles (sur la base de scénario réaliste) :					
- Contamination interne des intervenants					

## Mesures correctives immédiates :

- La ventilation est maintenue en niveau maximum même en HNO depuis le 14/02/2025 et tant que l'objet n'est pas reconditionné et les locaux incriminés (006A1, 007A1, 007C et 007D) décontaminés.
- L'accès en zone au rez-de-chaussée du bâtiment 50 est interdit sauf accord du chef d'installation (entrée avec le port d'Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant (APVRF) le cas échéant).
- L'organisation et la planification de la remise à l'état sûr : caractérisation de la contamination des locaux et, le cas échéant, leur décontamination.

Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :

A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement.

État final de l'installation et du matériel concerné :

Actuellement, l'accès en zone au rez-de-chaussée du bâtiment 50 est interdit sauf accord du chef d'installation (entrée avec le port de l'APVRF le cas échéant). Les opérations de décontamination des locaux ainsi que du reconditionnement de l'objet sont en cours d'organisation et de planification.

L'état final visé est le retour du bâtiment dans son domaine de fonctionnement nominal.

	Proposition de cla	assement de	e l'événement	
			☑ Au titre de la radioprotection	
Classement de base proposé : 0		Classement de base proposé: 0		
Éléments de classement : Absence de conséquences réelles et potentiellement significatives		Éléments de classement : Absence de conséquences réelles et potentiellement significatives		
Facteur supplémentaire éventuel : Sans objet		Facteur supplémentaire éventuel : /		
Classement INES proposé : +1 pour répétitivité		Classement INES proposé : /		
	Commur	ication ext	erne	
Une communication externe est	-elle envisagée sur cet év	énement?	⊠ oui □ non	
Si oui : par qui : CEA Paris-Sacl	ay À qui : Site internet	CEA FAR	Quand : d'ici mi-mars 2025	
	Responsable à conta	cter pour pl	us d'information	
Nom:	Prénom :		Fonction : Cheffe de la CCSIMN	
Téléphone : 1	Télécopie :		Mel:	
Valid	lation par le directeur d'	établissem	ent ou son représentant	
Nom:	Prénom :		Fonction : Directeur du Centre CEA/Paris-Saclay	
Signature:				
Signé n Le 06/0	umériquement 3/2025			

